



GS-04 / GS-05 R

**GS-04 Adaptér pre leštenie plochých povrchov
– pre uhlové brúsky 125 mm**

**GS-05 Adaptér pre leštenie plochých povrchov "R"
– pre uhlové brúsky 125 mm**

Adaptér pre brúsenie, leštenie a zmatňovanie plochých



Pred použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu !

1. Obsah:

1. Obsah
2. Funkcia adaptéra
3. Zloženie adaptéra a obsah balenia
4. Montáž a demontáž adaptéra
5. Doplnkové vybavenie
6. Hlavné zásady bezpečnosti pri práci


2. Funkcia adaptéra

Adaptér bol naprojektovaný ako doplnkové zariadenie pre uhlové brúsky a leštičky \varnothing 125 mm s plynulou reguláciou otáčok. Ochranný kryt má upevnenie typu – stlačná objímka. Vreteno adaptéra pasuje pre všetky typy uhlových brúsok s vretenom M14.

Adaptér spolu s brúskou je skvelým náradím pre brúsenie a leštenie. Používaním správnych brúsnych valcov je možné vykonávať tieto činnosti:

- Naleštenie s vysokým leskom povrchov z nerezovej ocele a kyselinovzdornej ocele
- Odstraňovanie starých farieb a galvanických nánosov
- Odstraňovanie hrdze
- Vyhladzovanie a brúsenie dreva

3. Obrázok – rozkres

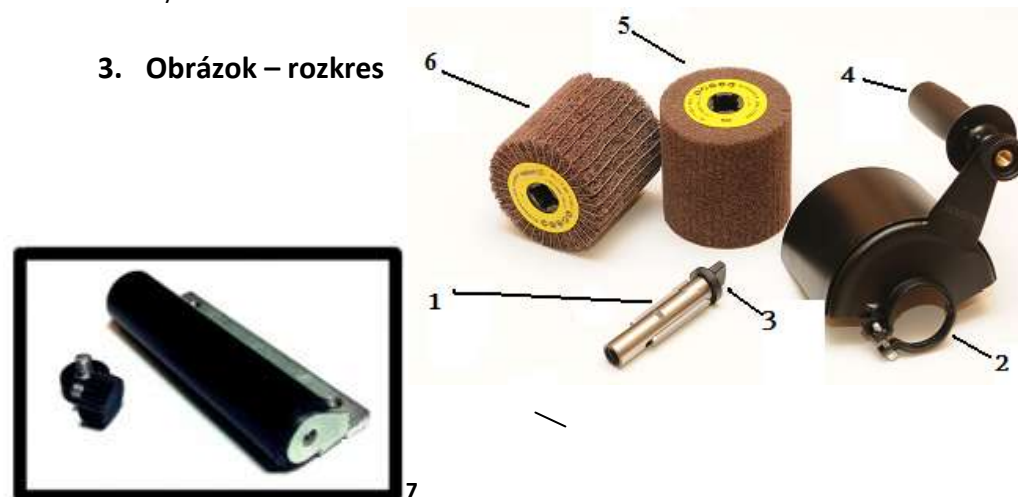

- iba súčasť GS-05

Zloženie:

1. valcové púzdro s vnútorným závitom M14x2 a opačne umiestneným vonkajším závitom M8 a dvoma hranatými výpustkami(1)
2. ochranný kryt upevňovaný na korpus brúsky pomocou objímky so skrutkou M5(2)
3. skrutka M8 pre ukotvenie brúsnych valcov na púzdre (5,6)
4. rukoväť (4)
5. brúsny valec fí 100x100 mm z brúsneho rúna (5)
6. brúsny valec fí 100x100 mm z brúsneho plátňa (6)
7. **vodiaca rolka (doplnkové vybavenie pre verziu "R" - GS-05)**

4. Montáž a demontáž adaptéra

1. Pred založením adaptéra do brúsky je nutné demontovať z brúsky kotúč, ochranný kryt, dotlačné matice a rukoväť.
2. Pomocou kľúča 17mm nakrúťte na vreteno brúsky valcové púzdro(1).
3. Na korpus brúsky namontujte ochranný kryt(2)a dotiahnite objímku na pevno.
4. Naložte na valcové púzdro brúsny valec fí100x100mm (5) alebo(6) podľa typu práce.
5. Pomocou skrutky M8 na ukotvenie valca(3) zaistite napevno brúsny valec na púzdre.
6. Na telo ochranného krytu namontujte rukoväť(4).
7. Po vykonaní týchto činností, je potrebné preveriť pevnosť osadenia všetkých montovaných elementov a po zapnutí brúsky otestovať na voľno.
8. V závislosti od typu práce a opotrebenia brúsneho valce je potrebné natočiť ochranný kryt tak, aby v čo najväčšej miere ochránil operátora a umožňoval komfortnú a efektívnu prácu.
9. Demontáž adaptéra je v opačnom poradí ako montáž.

Výmena brúsneho valca:

- Odkrúťte skrutku M8 na ukotvenie valca(3)
- Zložte použitý brúsny valec z púzdra(1)
- Naložte nový valec na púzdro(1)

- Zaistite nový brúsny valec na púzdre(1) pomocou skrutky M8 na ukotvenie valca (3)

5. Doplnkové vybavenie

- Rezné a brúsne náradie z portfólia výrobcu a distribútora podľa typu práce (nie je súčasťou dodávky adaptéra).